


MOANA

LED

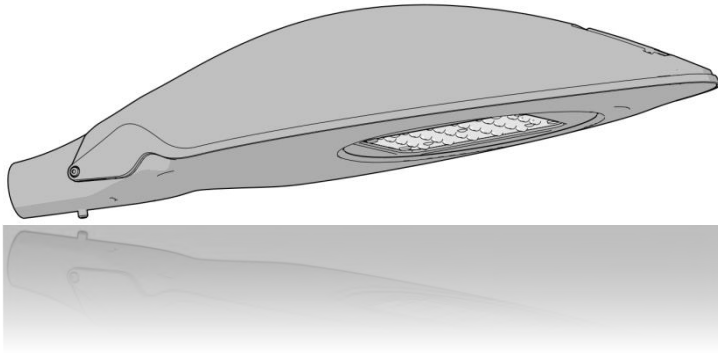


IEC
EN 60598

IP66


RoHS

220-240V 50Hz


| IK | kg | SCx | Hmax |
|----|--------|---------------------|------|
| 07 | 11,6kg | 0,075m ² | 14m |

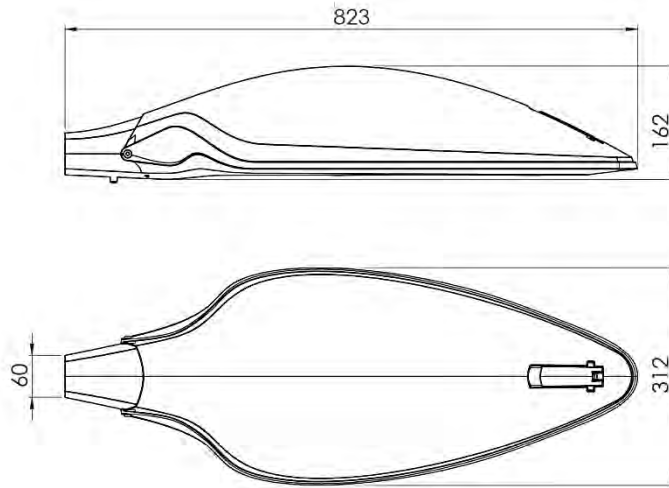


LL48

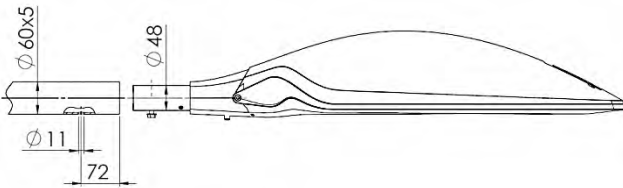


LL54

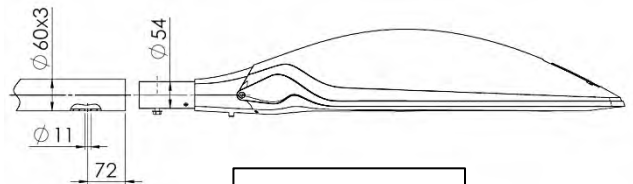






D48

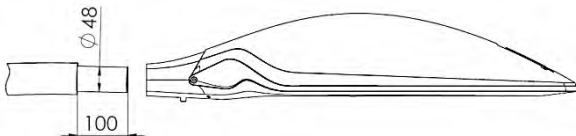

TOP6o REVA

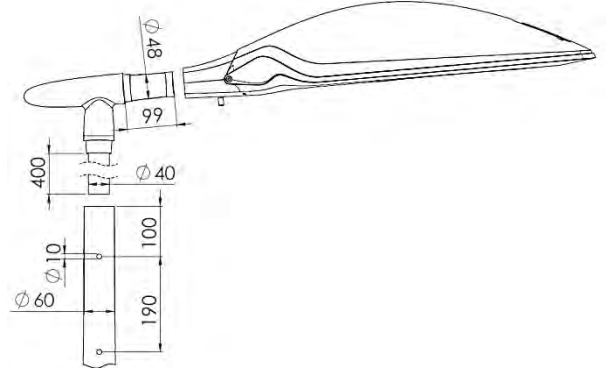


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

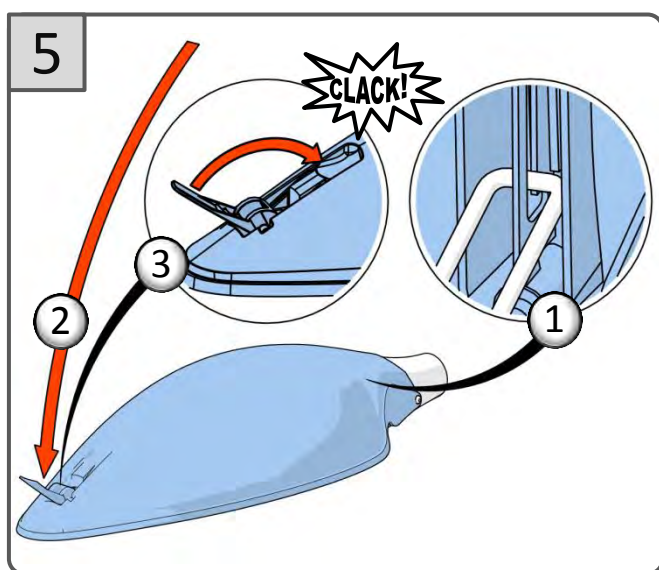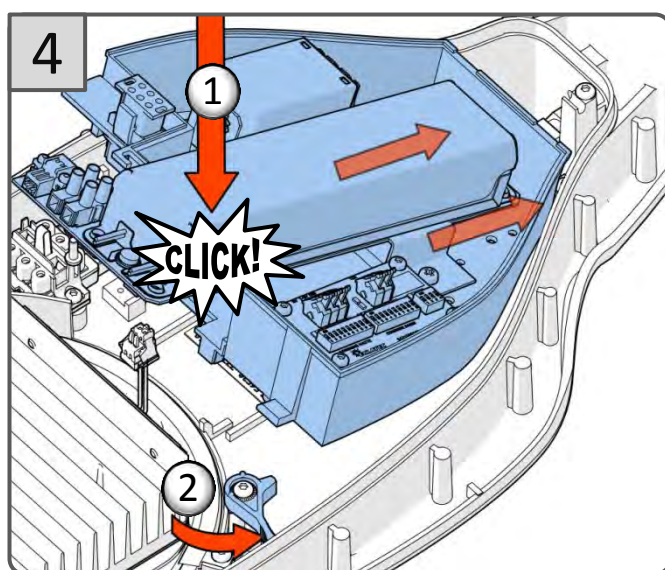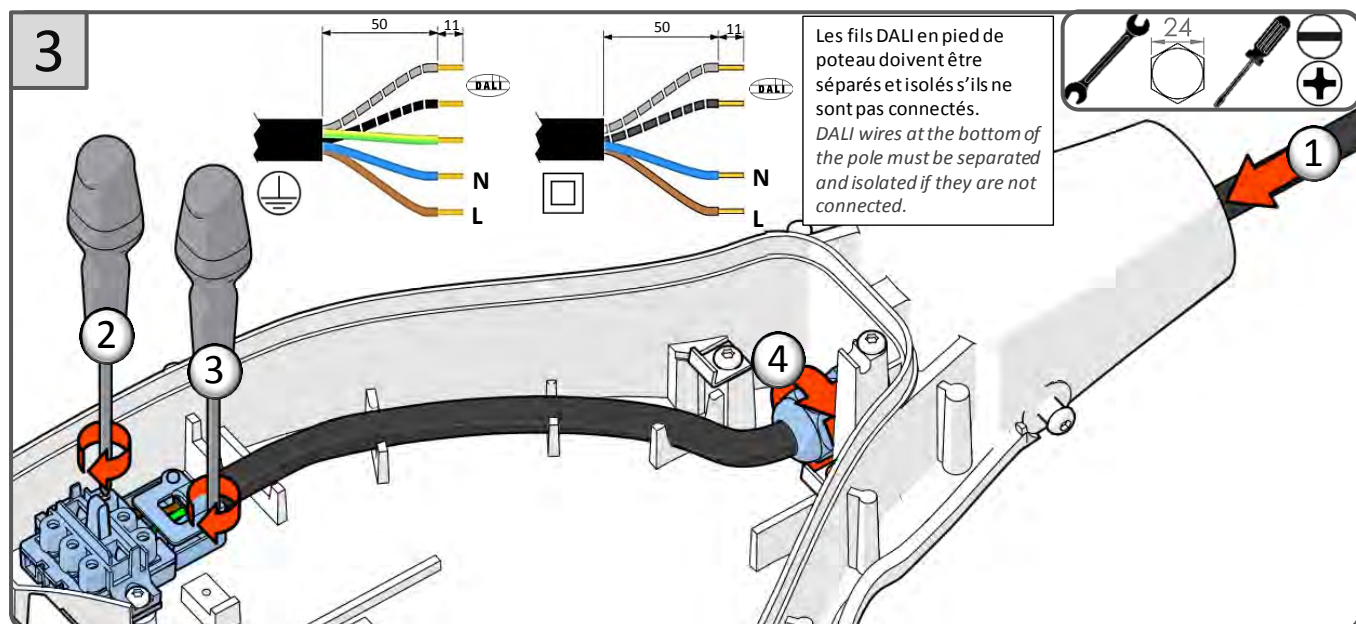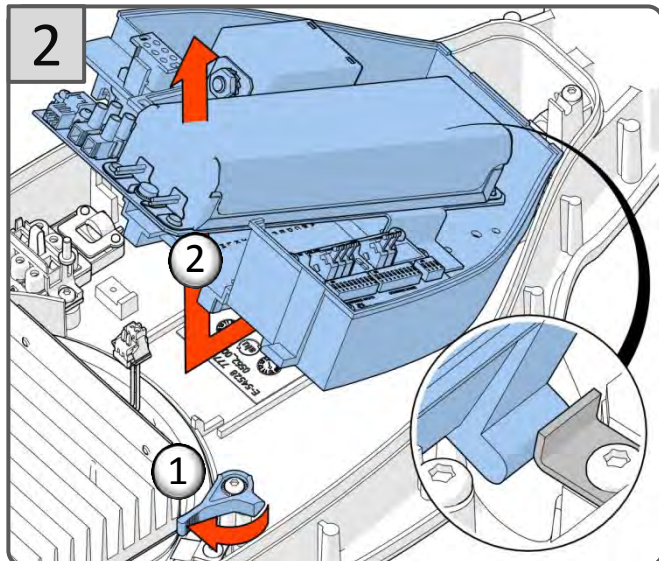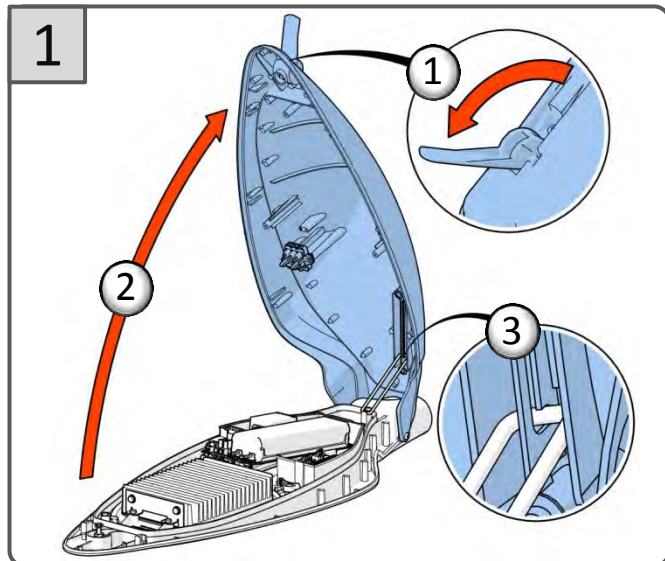


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.


LL48/54



15N.m \pm 1

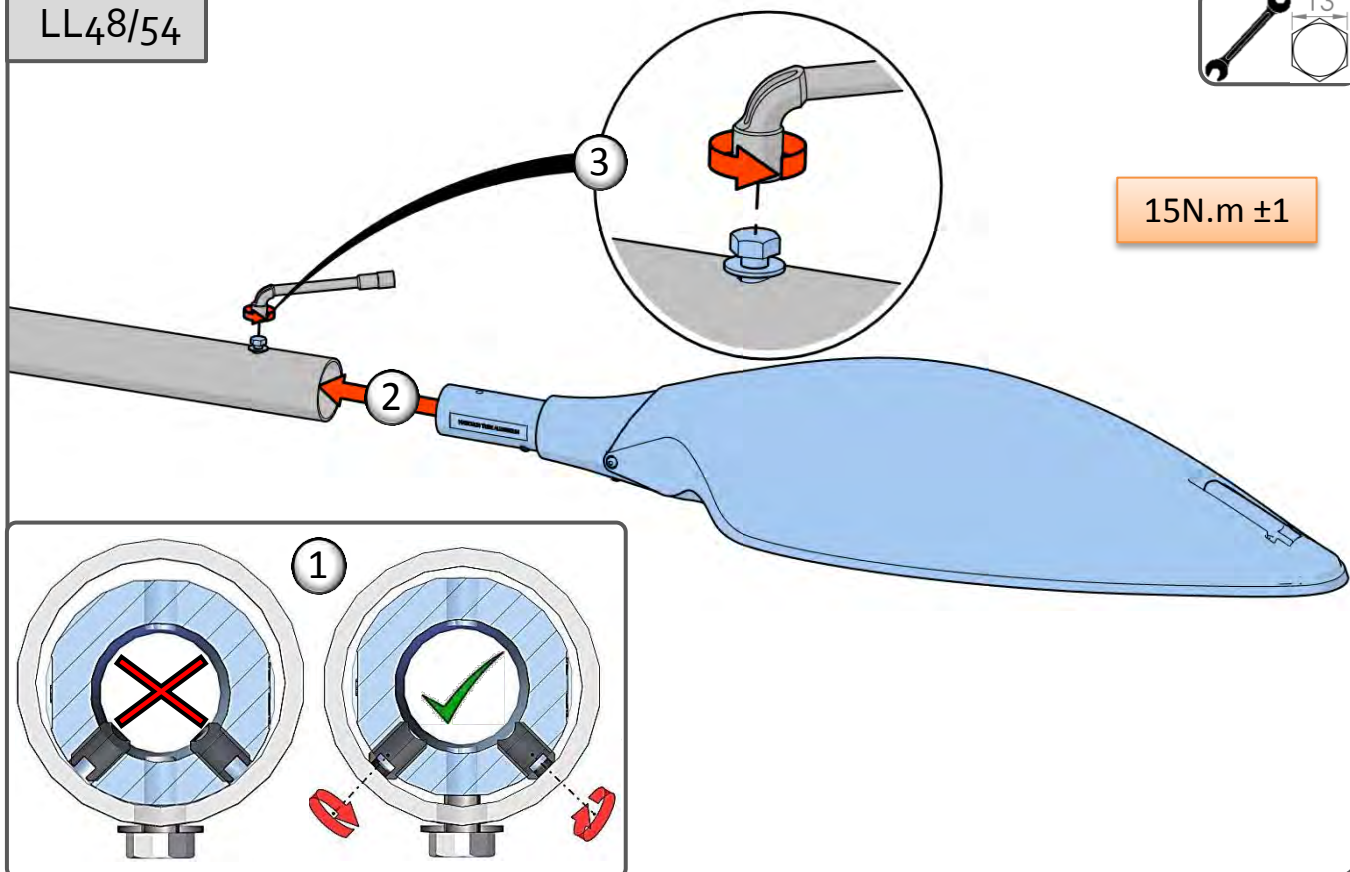


D48



1x



10N.m \pm 1

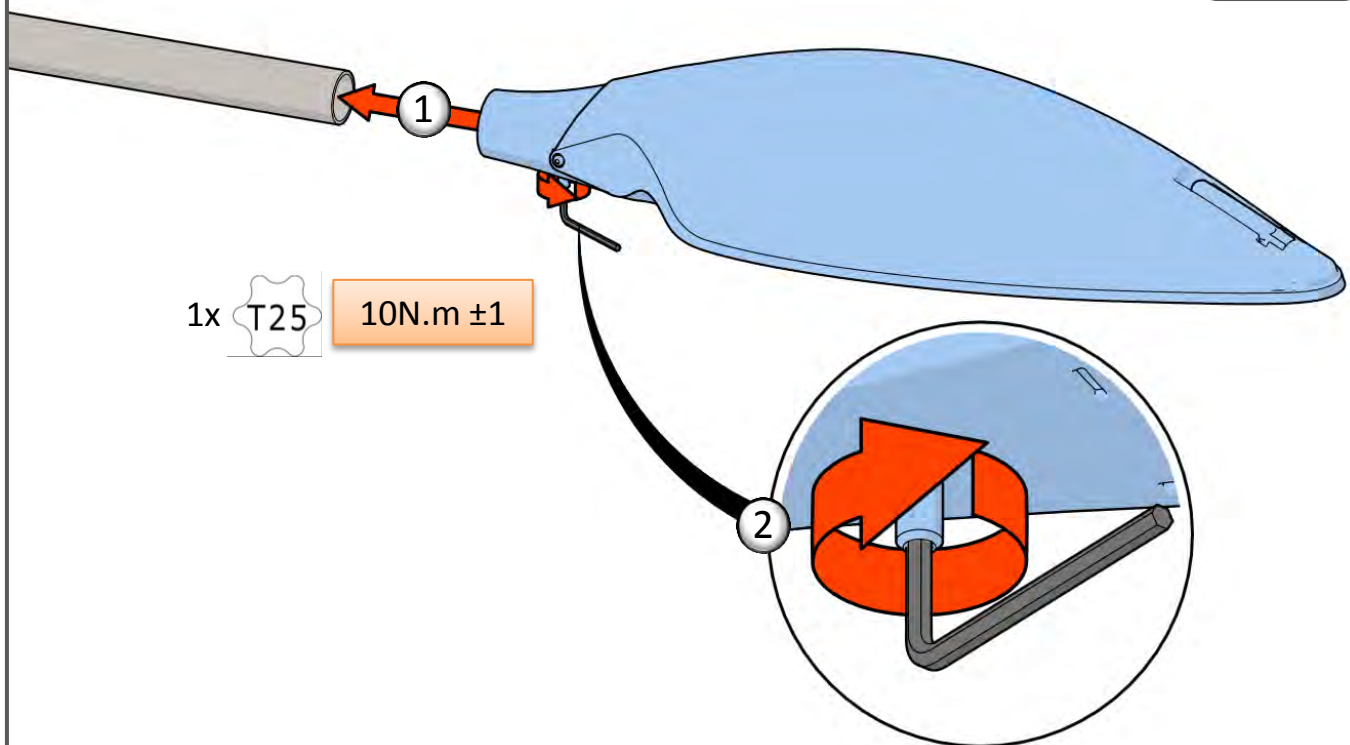

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

MOANA

BLS





IEC
EN 60598

IP66


RoHS

220-240V 50Hz


| IK | kg | SCx | Hmax |
|----|-------|---------------------|------|
| 10 | 8,5kg | 0,075m ² | 14m |

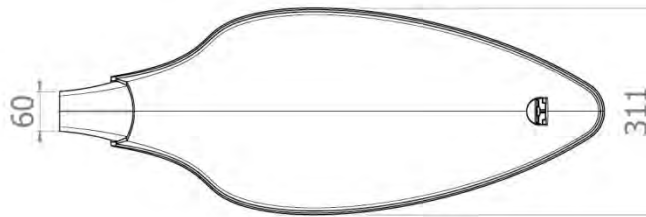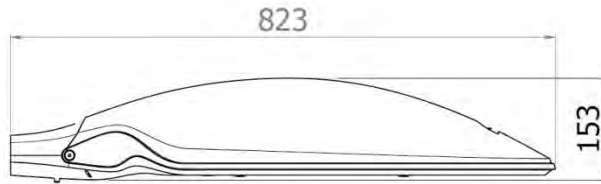


LL48

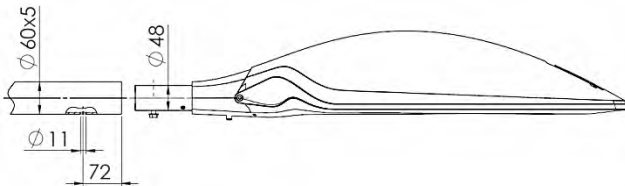


LL54

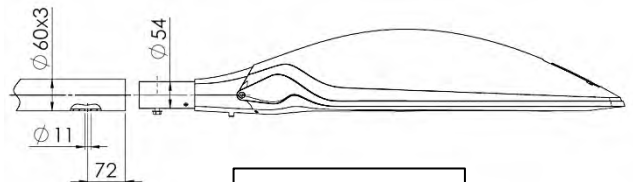

D48

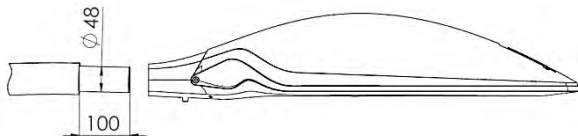


TOP60 REVA

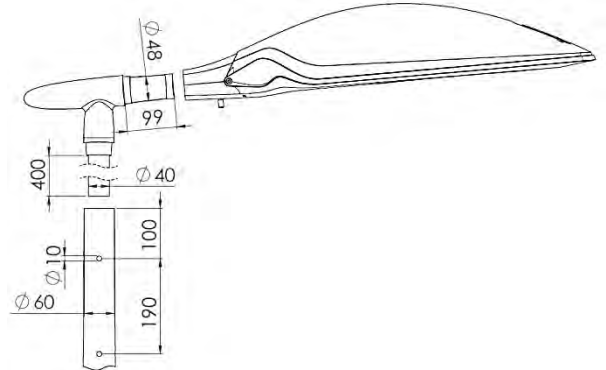



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

1

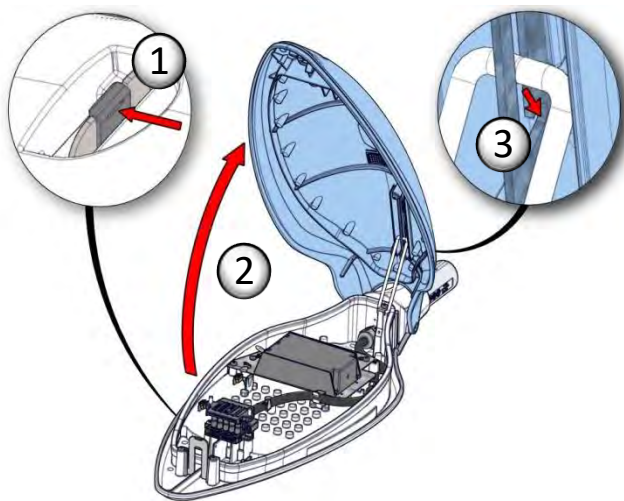


2

Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés s'ils ne sont pas connectés.
 DALI wires at the bottom of the pole must be separated and isolated if they are not connected.

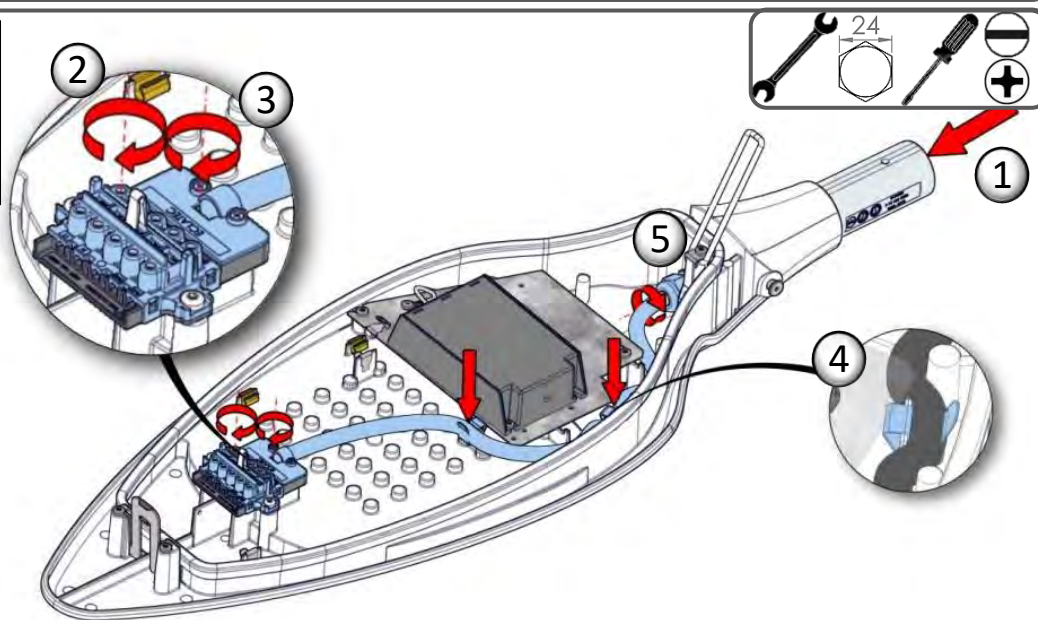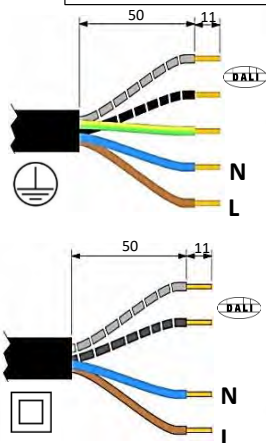


3

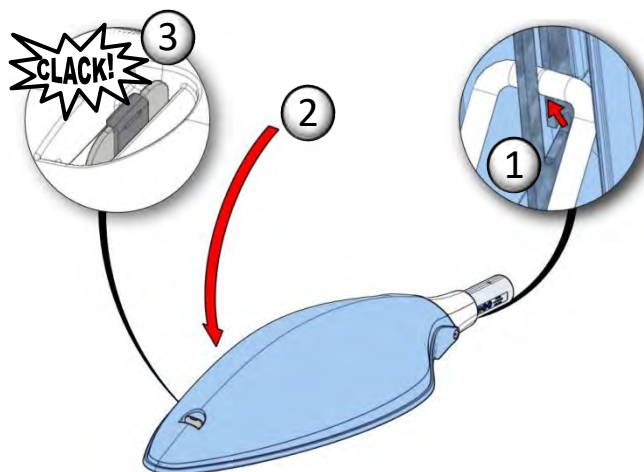


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
 The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
 Die in der Leuchte beinhalten Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

LL48/54



15N.m \pm 1

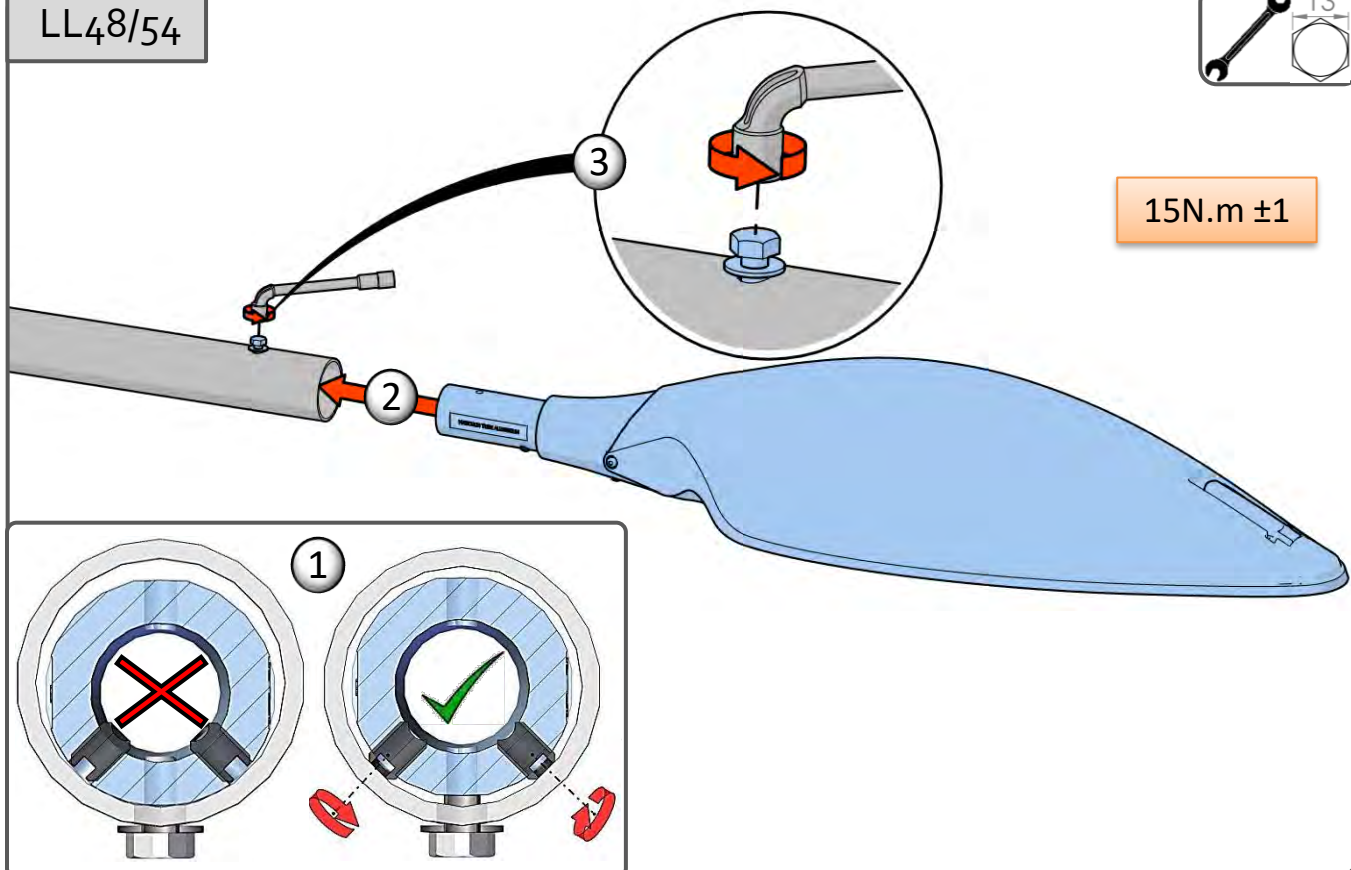


D48



1x



10N.m \pm 1

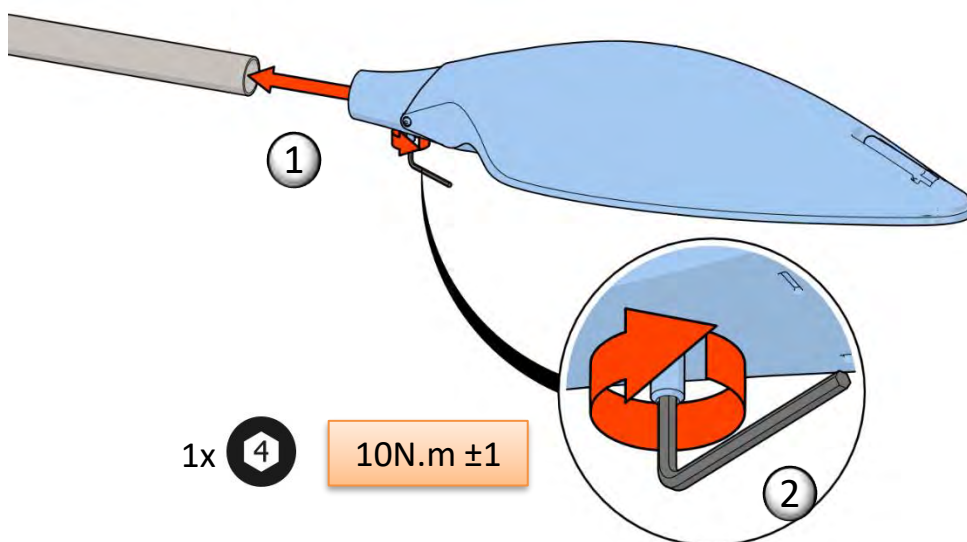

Autres notices et modes opératoires



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltenene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - B.P. 69 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00 Fax • + 33 (0)3 83 37 16 16 Site • www.eclatec.com

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 077 632 € - R.C.S. Nancy - B 352 031 843 - N° TVA FR 87 352 031 843
Banque : LCL Nancy - IBAN : FR 73 3000 2073 2500 0006 0765 S29 - BIC : CRLYFRPP

