



ELIPT – CHORUS – TSANA LED 45-55

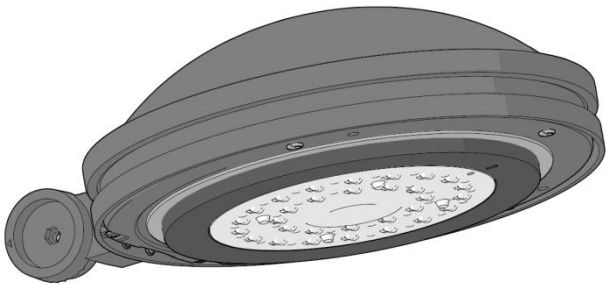


220-240V 50Hz

	IK	kg	SCx	Hmax
ELIPT 45	08	9,9kg	0,07m²	10m
ELIPT 55	08	13,7kg	0,09m²	12m

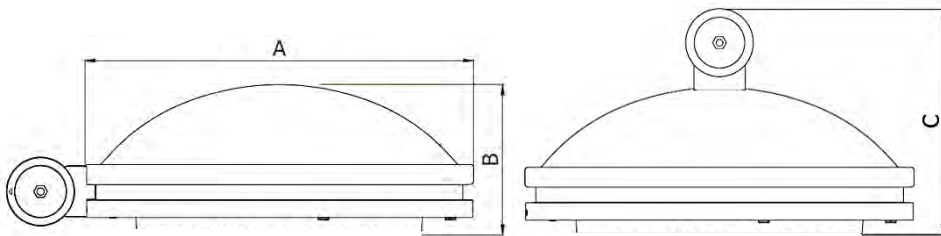


	ELIPT 45	ELIPT 55
A	455	555
B	175	215
C	263	300

TOP

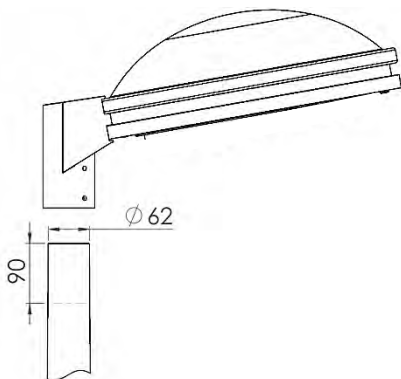


SR G27

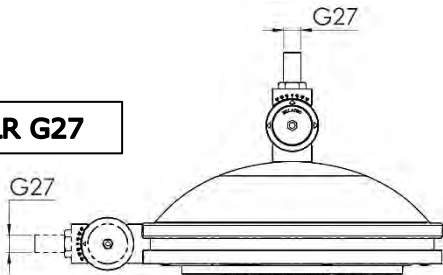


LR G27




**LRL 48
LRL 54**

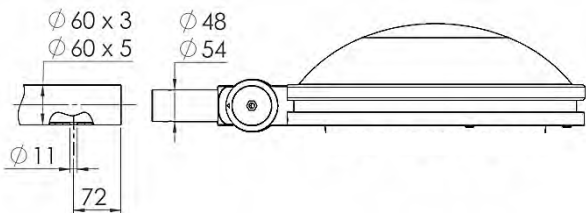


**LL 48
LL 54**

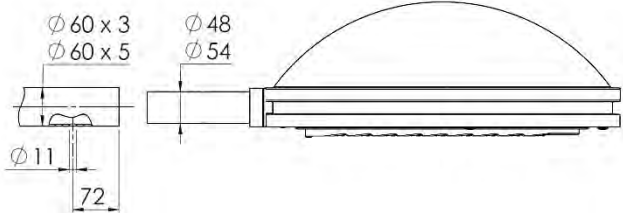


1.1

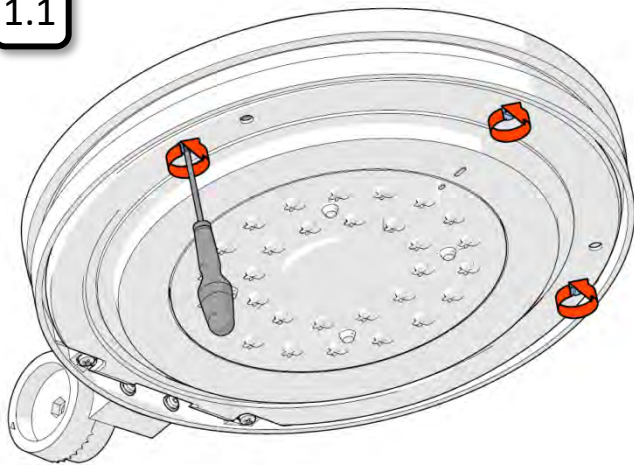


1.2

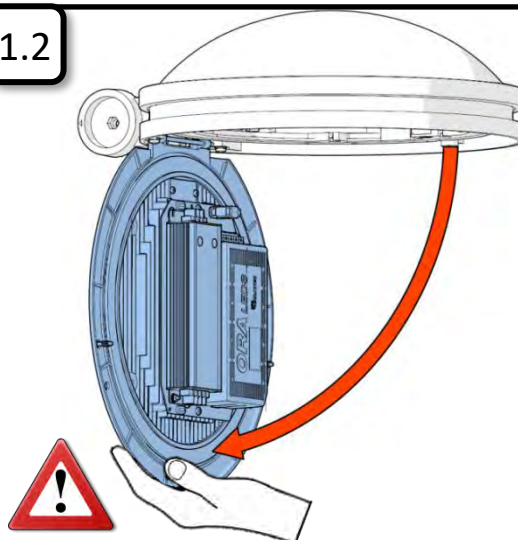


1.3

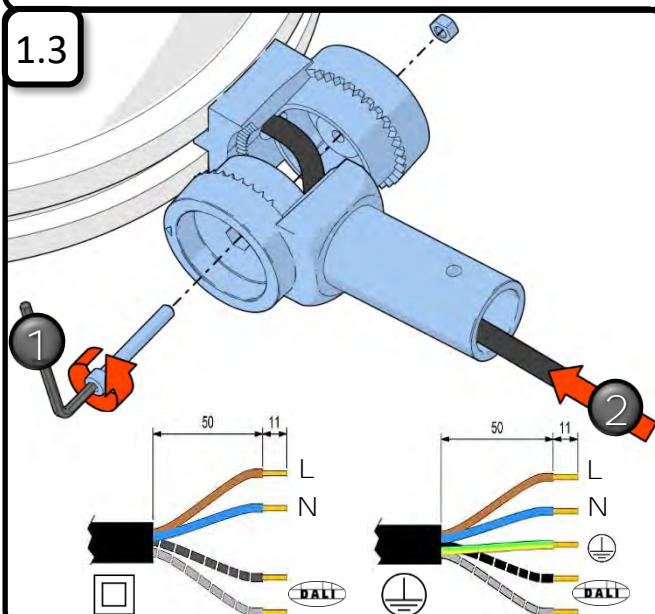


1.4

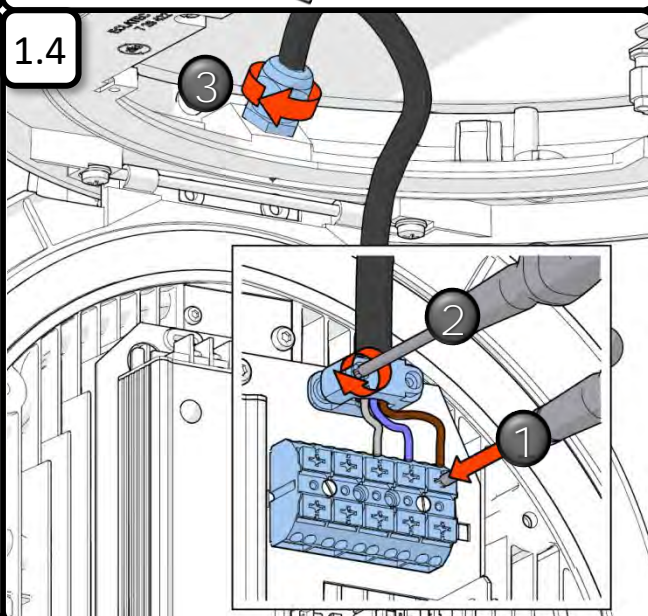

1.5

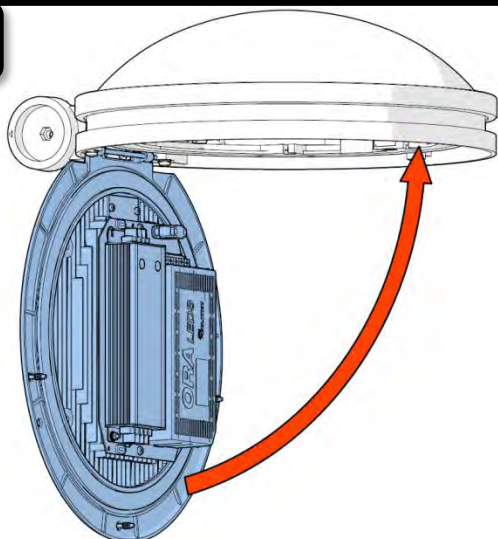

1.6



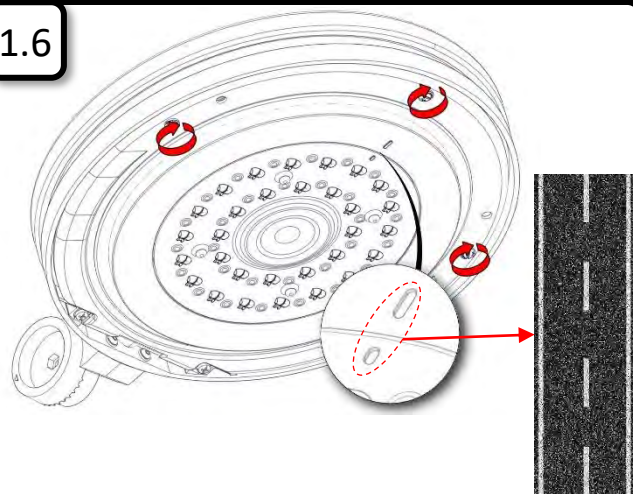


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.



ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - B.P. 69 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • +33 (0)3 83 39 38 00 Fax • +33 (0)3 83 37 16 16 Site • www.eclatec.com

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 077 632 € - R.C.S. Nancy - B 352 031 843 - N° TVA FR 87 352 031 843
Banque : LCL Nancy - IBAN : FR 73 3000 2073 2500 0006 0765 529 - BIC : CRLYFRPP



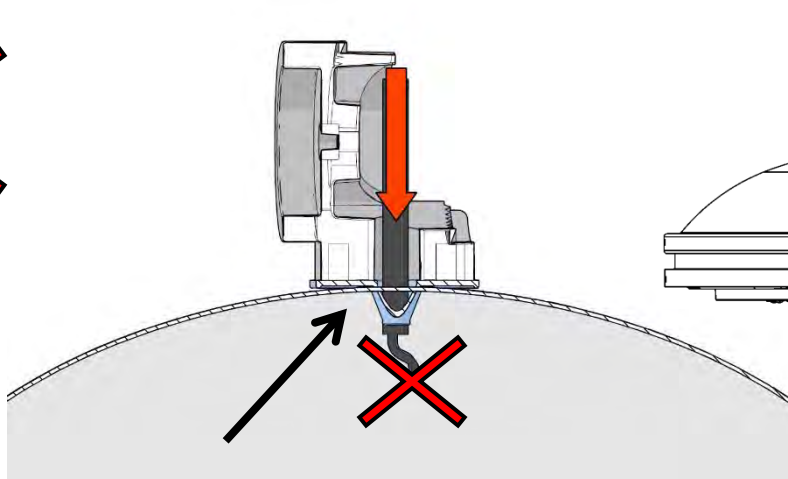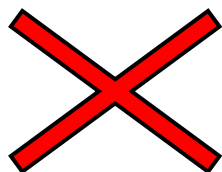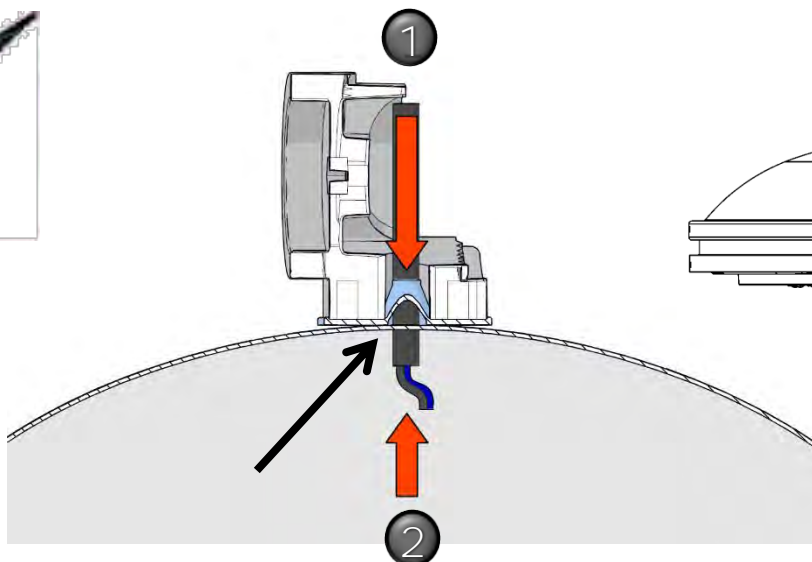

LAT

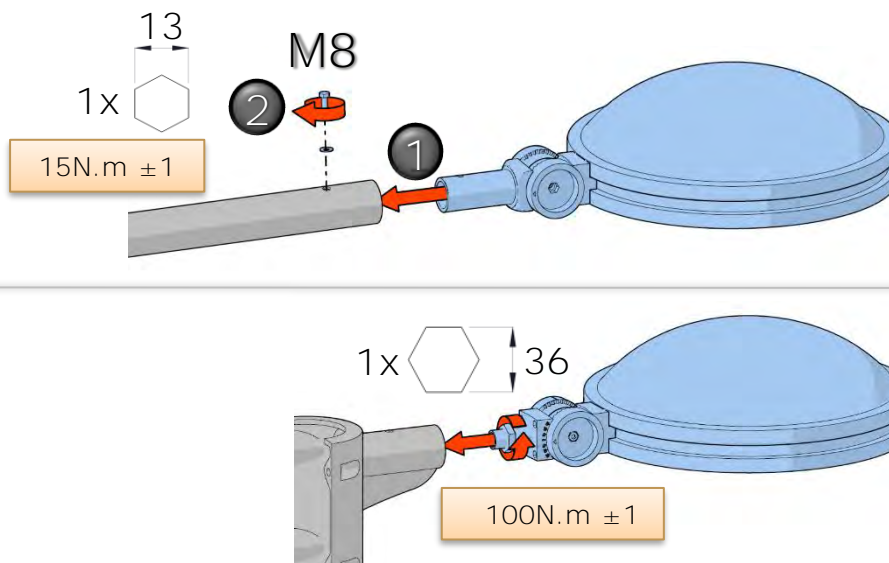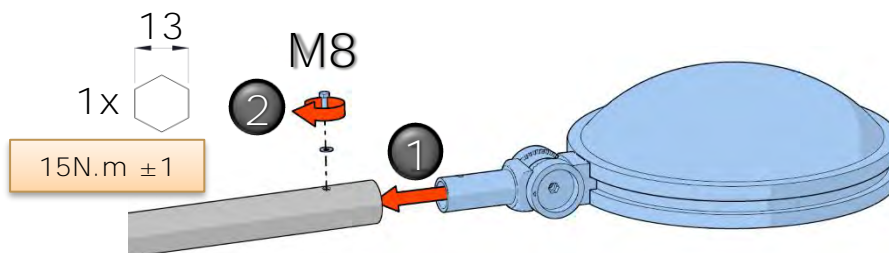


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - B.P. 69 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00 Fax • + 33 (0)3 83 37 16 16 Site • www.eclatec.com

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 077 632 € - R.C.S. Nancy - B 352 031 843 - N° TVA FR 87 352 031 843
Banque : LCL Nancy - IBAN : FR 73 3000 2073 2500 0006 0765 529 - BIC : CRLYFRPP



TOP

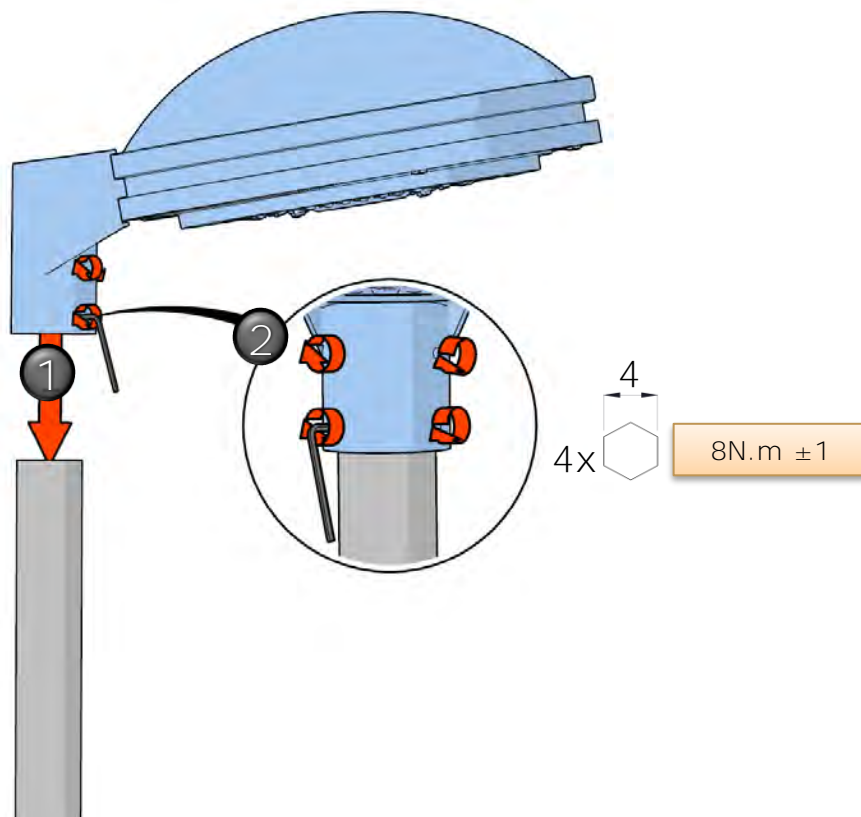

Autres notices et modes opératoires



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhalten Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - B.P. 69 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00 Fax • + 33 (0)3 83 37 16 16 Site • www.eclatec.com

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 077 632 € - R.C.S. Nancy - B 352 031 843 - N° TVA FR 87 352 031 843
Banque : LCL Nancy - IBAN : FR 73 3000 2073 2500 0006 0765 529 - BIC : CRLYFRPP



ECLATEC

ELIPT – CHORUS – TSANA LED BLS 45-55




IP66



RoHS

220-240V 50Hz

	IK		SCx	Hmax
ELIPT 45	08	9,9kg	0,07m ²	10m
ELIPT 55	08	13,7kg	0,09m ²	12m

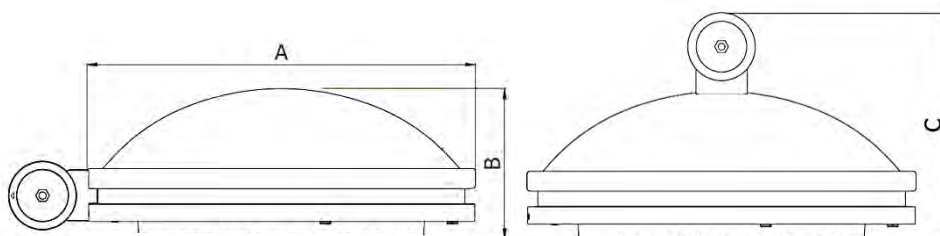

	ELIPT 45	ELIPT 55
A	455	555
B	175	215
C	263	300



TOP

SR G27


LR G27

**LRL 48
LRL 54**


**LL 48
LL 54**

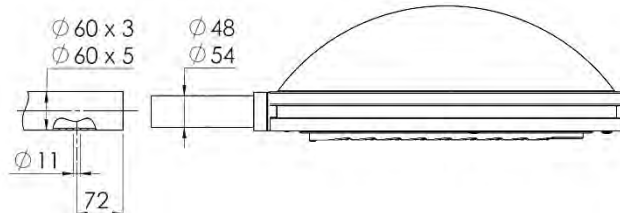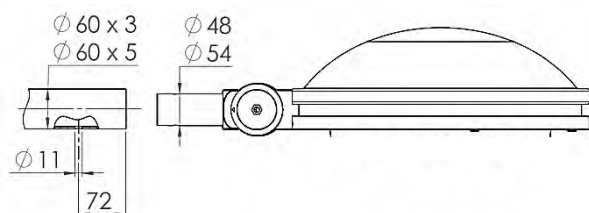


1.1

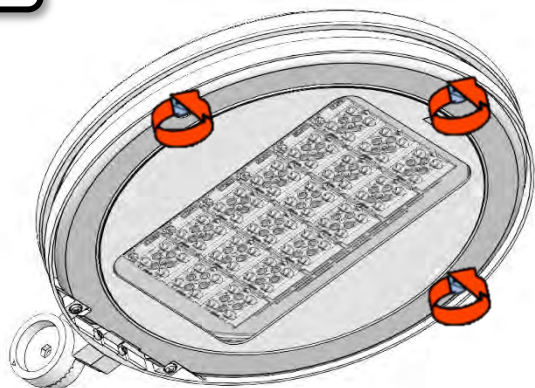


1.2

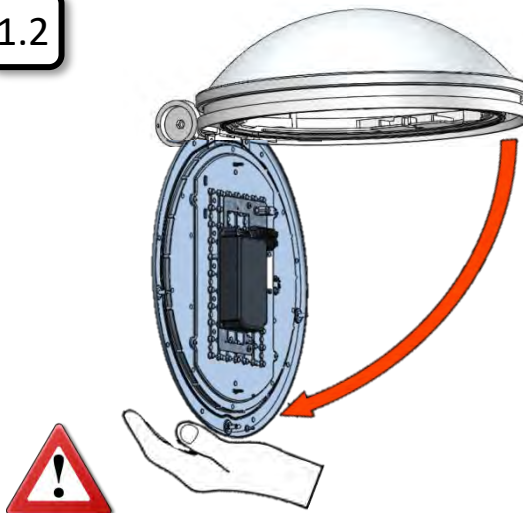


1.3

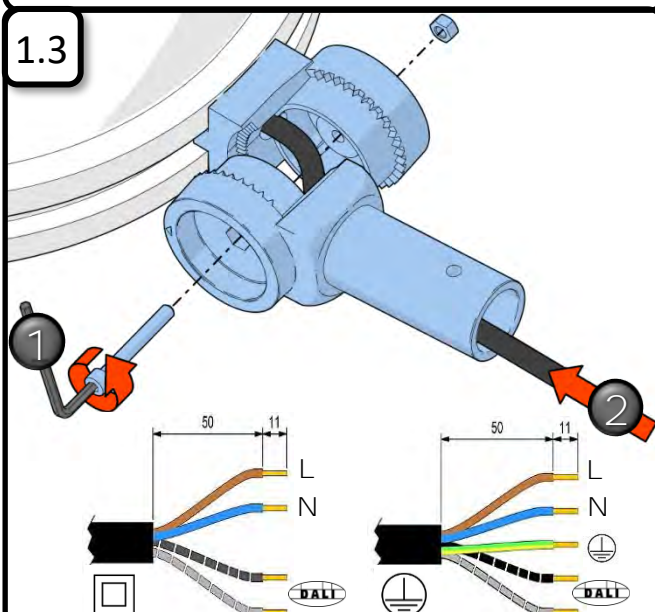


1.4

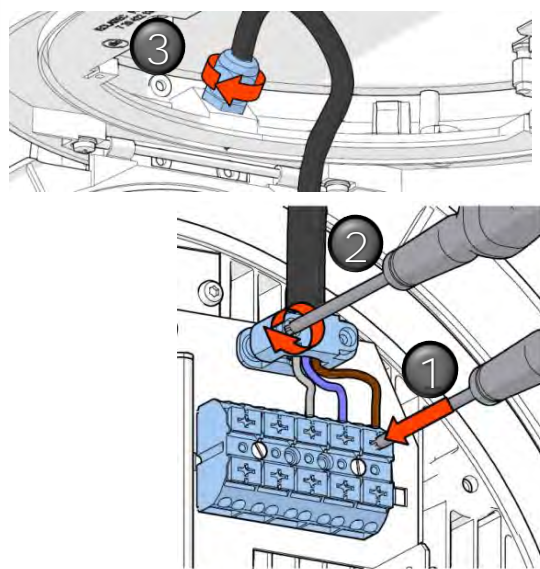




1.5

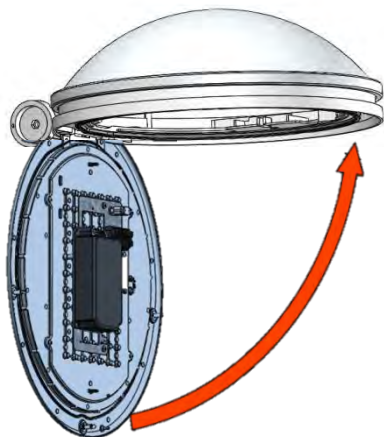



1.6

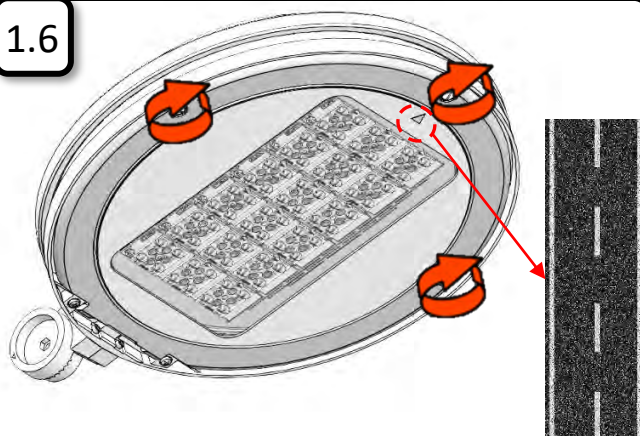

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
 The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
 Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

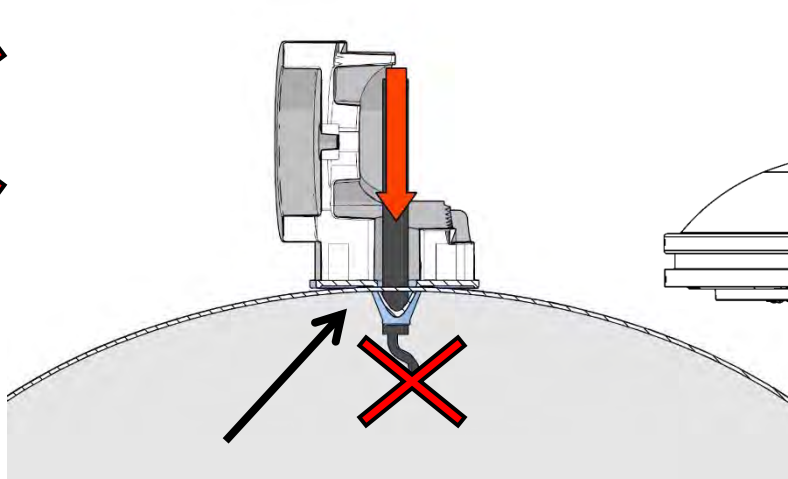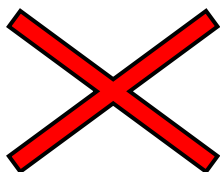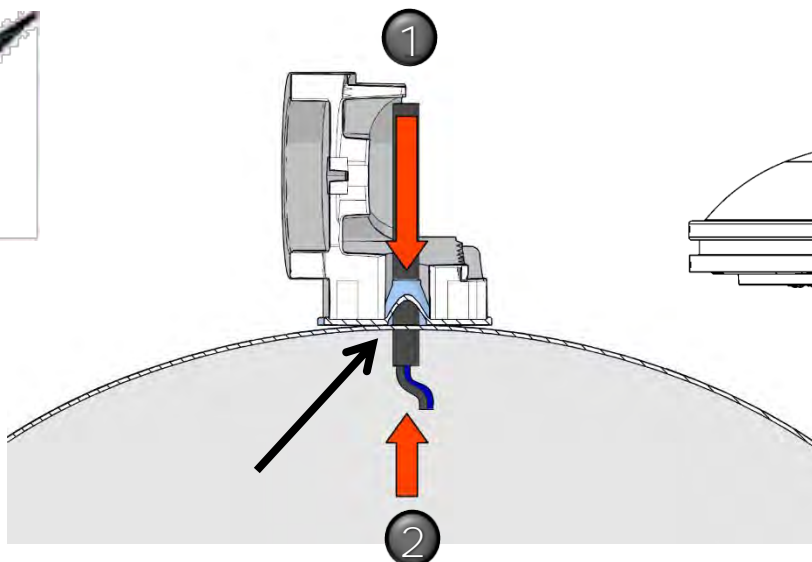

LAT

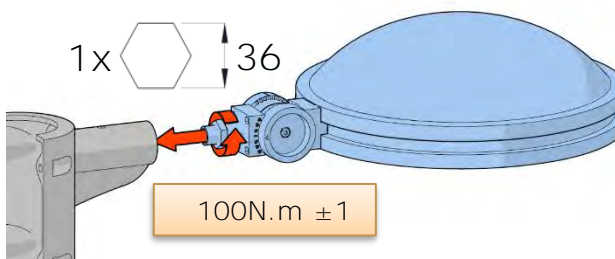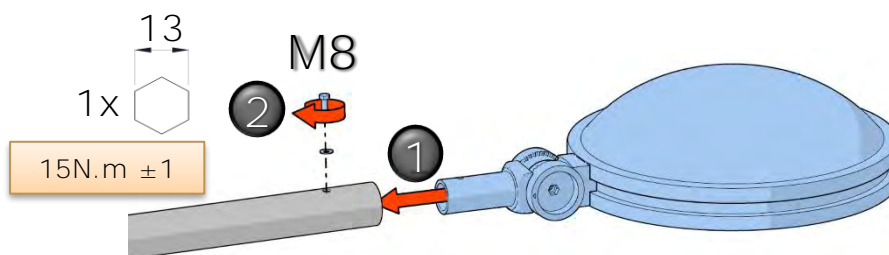


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - B.P. 69 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00 Fax • + 33 (0)3 83 37 16 16 Site • www.eclatec.com

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 077 632 € - R.C.S. Nancy - B 352 031 843 - N° TVA FR 87 352 031 843
Banque : LCL Nancy - IBAN : FR 73 3000 2073 2500 0006 0765 529 - BIC : CRLYFRPP



TOP

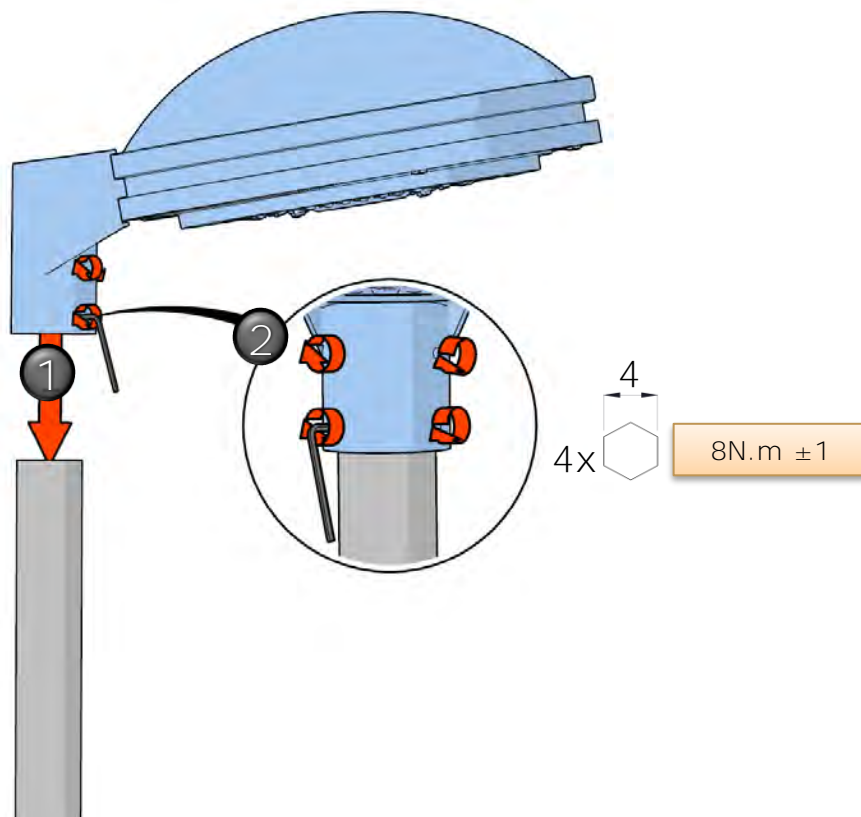

Autres notices et modes opératoires




La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhalten Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - B.P. 69 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00 Fax • + 33 (0)3 83 37 16 16 Site • www.eclatec.com

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 077 632 € - R.C.S. Nancy - B 352 031 843 - N° TVA FR 87 352 031 843
Banque : LCL Nancy - IBAN : FR 73 3000 2073 2500 0006 0765 529 - BIC : CRLYFRPP



TSANA X

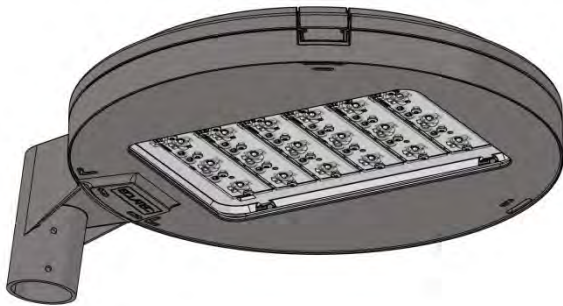

CE

IEC
EN 60598


IP66

RoHS


220-240V 50Hz

IK	kg	SCx	Hmax
09	9/12kg	0,05/0,06m²	14m


TSANA 45 X

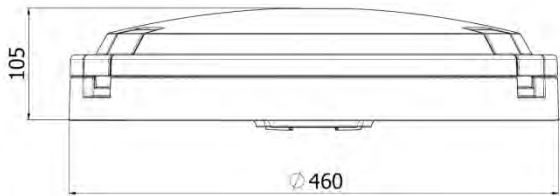


TSANA 55 X

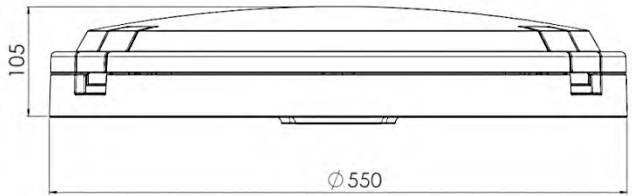


TOP

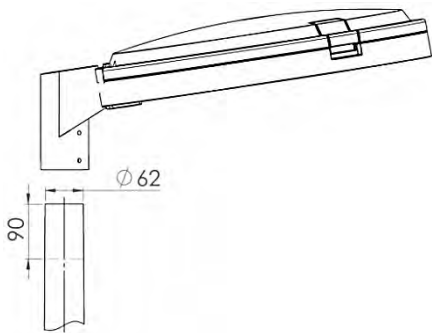


LR G27




LRL 48
LRL 54

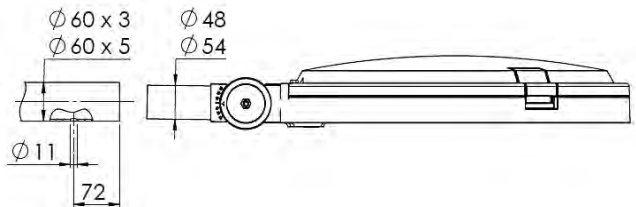


LL 48
LL 54

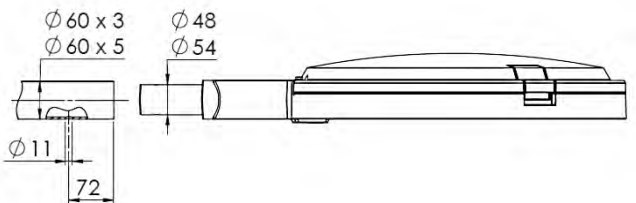


1.1

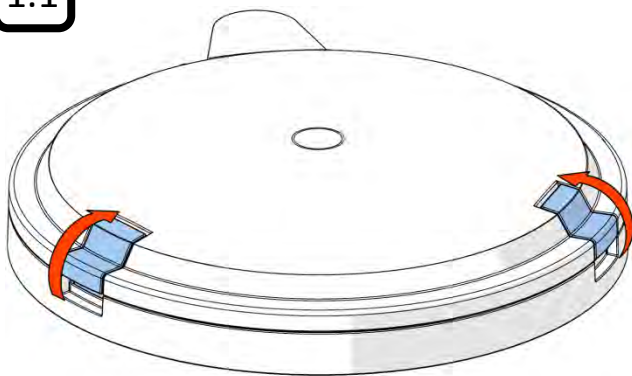


1.2

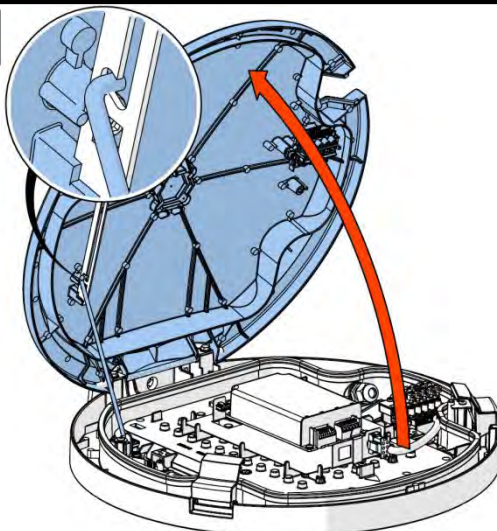


1.3

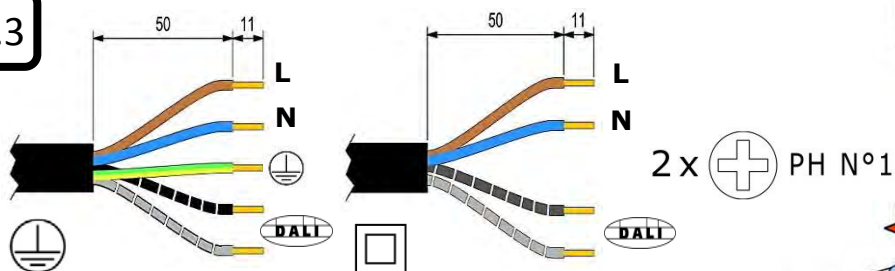


Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés s'ils ne sont pas connectés.
DALI wires at the bottom of the pole must be separated and isolated if they are not connected.

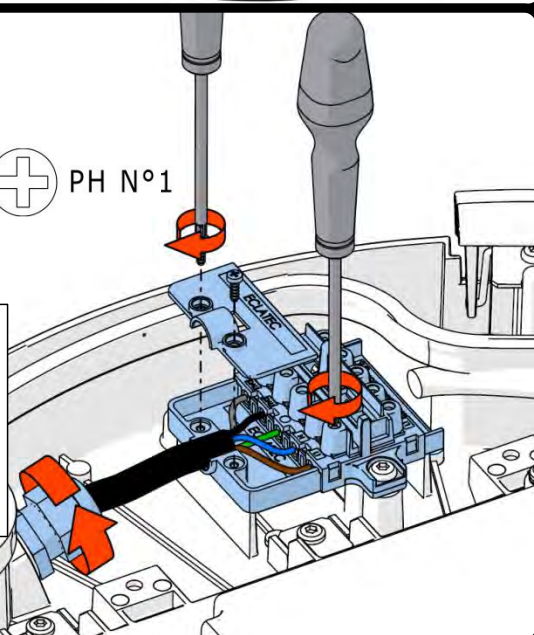

1.4

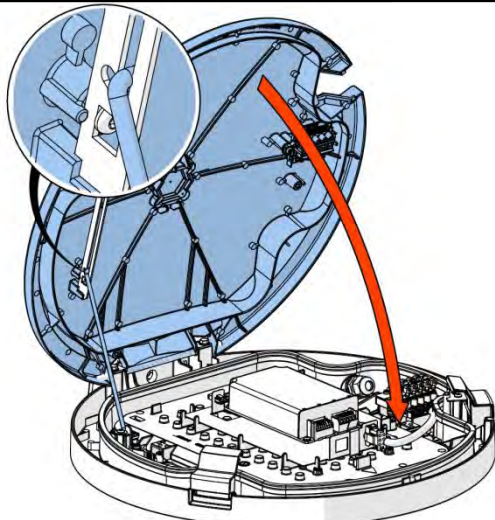

1.5

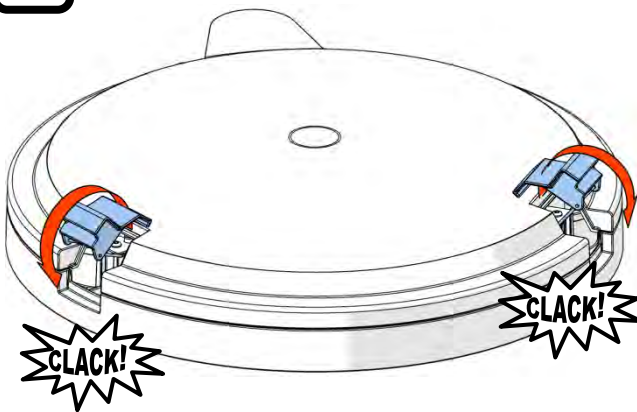


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - B.P. 69 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00 Fax • + 33 (0)3 83 37 16 16 Site • www.eclatec.com


Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 077 632 € - R.C.S. Nancy - B 352 031 843 - N° TVA FR 87 352 031 843
Banque : LCL Nancy - IBAN : FR 73 3000 2073 2500 0006 0765 529 - BIC : CRLYFRPP



2.1

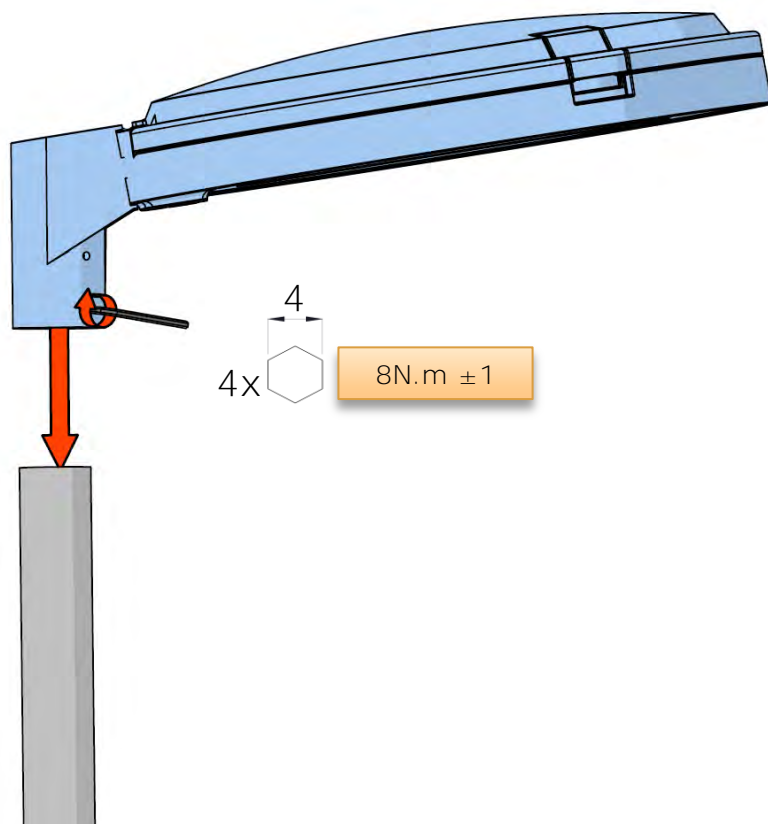

2.2

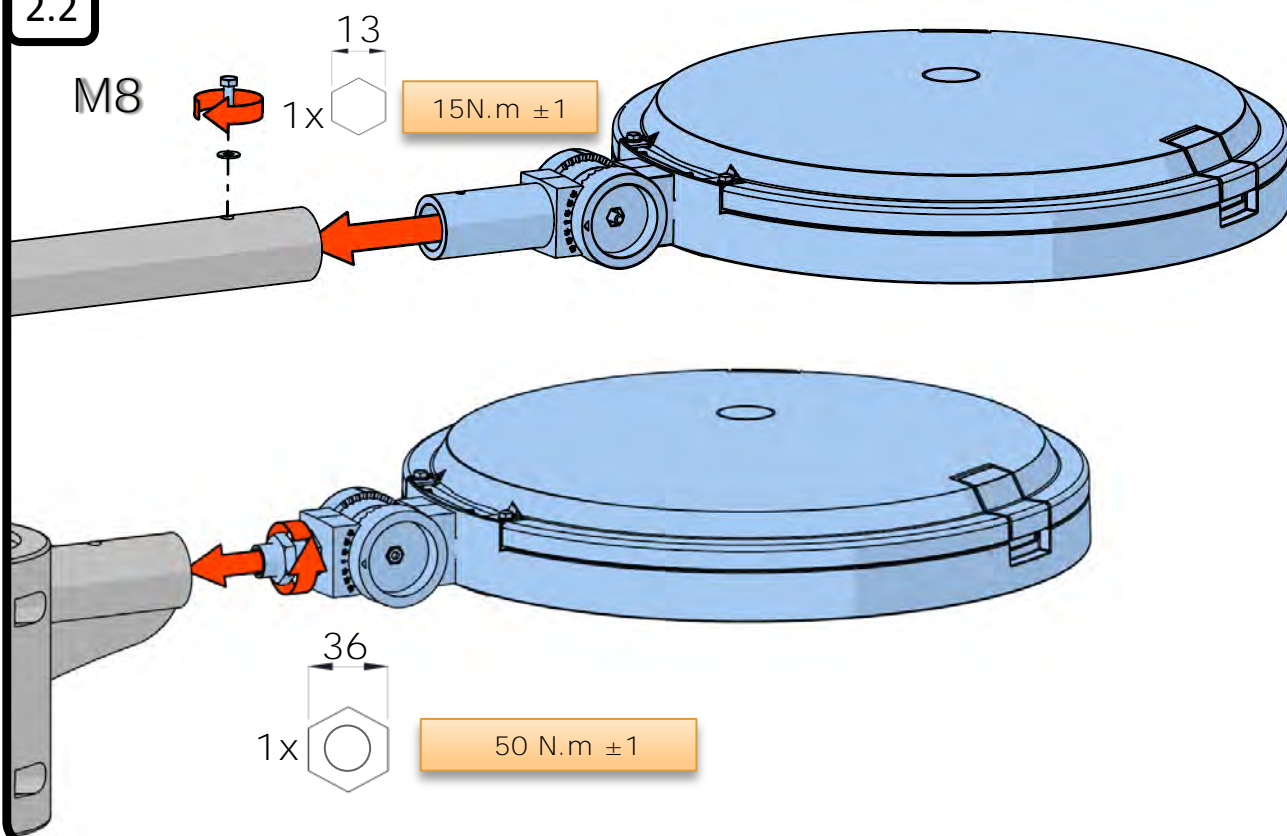

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.


ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - B.P. 69 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00 Fax • + 33 (0)3 83 37 16 16 Site • www.eclatec.com

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 077 632 € - R.C.S. Nancy - B 352 031 843 - N° TVA FR 87 352 031 843
Banque : LCL Nancy - IBAN : FR 73 3000 2073 2500 0006 0765 529 - BIC : CRLYFRPP



ECLATEC

TSANA X

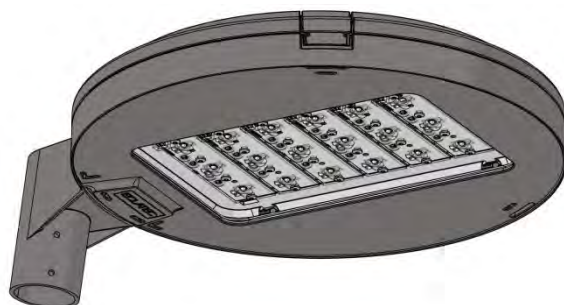

IEC
EN 60598

IP66



RoHS

220-240V 50Hz

IK



SCx


Hmax

09

12kg


0,05m²

14m

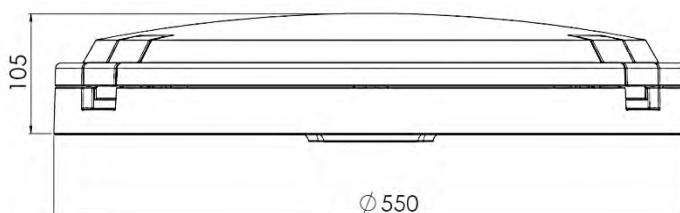




TOP

**LRL 48
LRL 54**

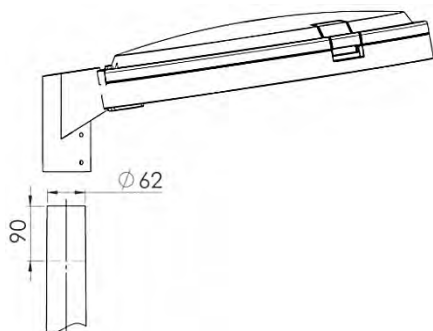


LR G27


**LL 48
LL 54**

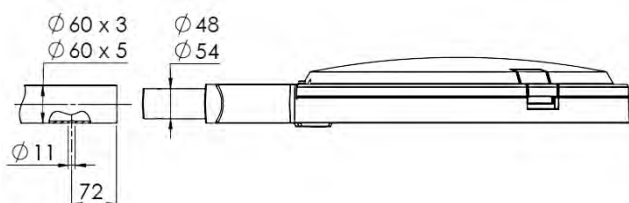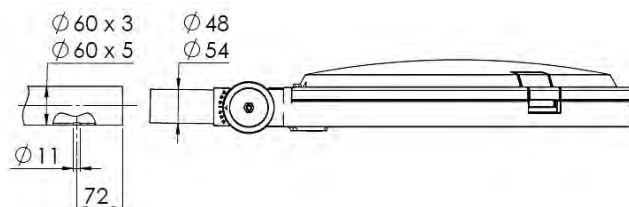




1.1

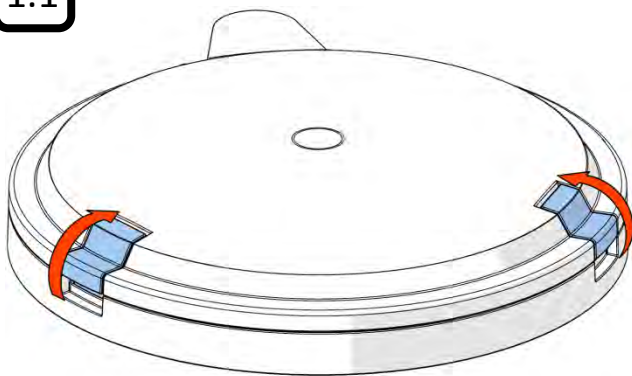


1.2

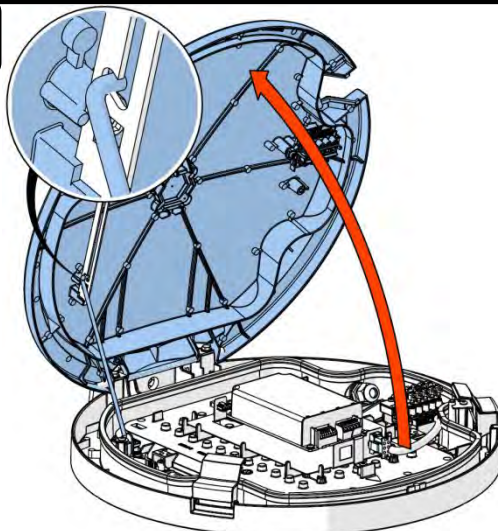


1.3

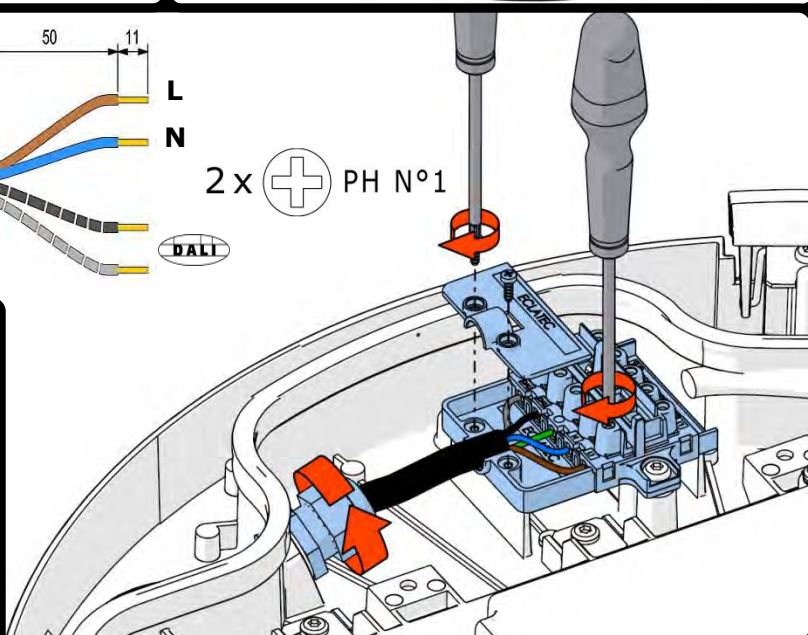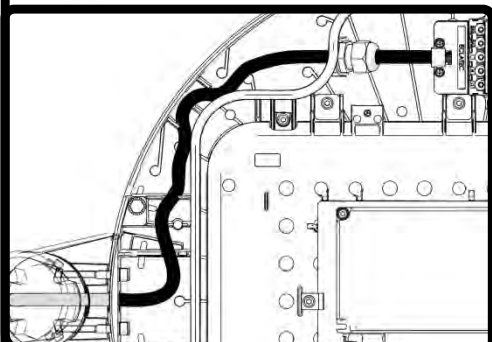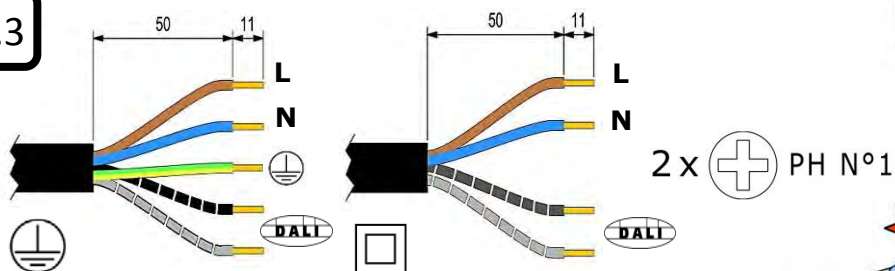

1.4

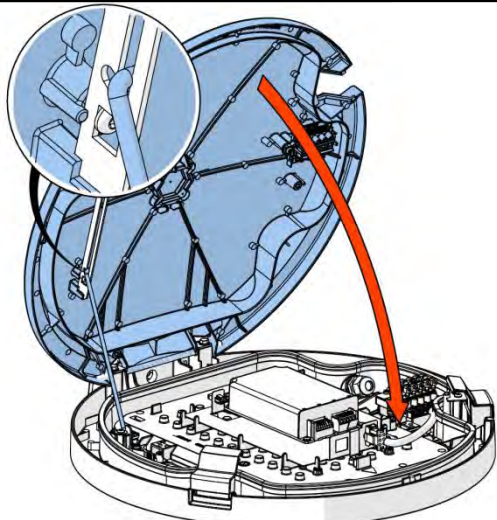

1.5

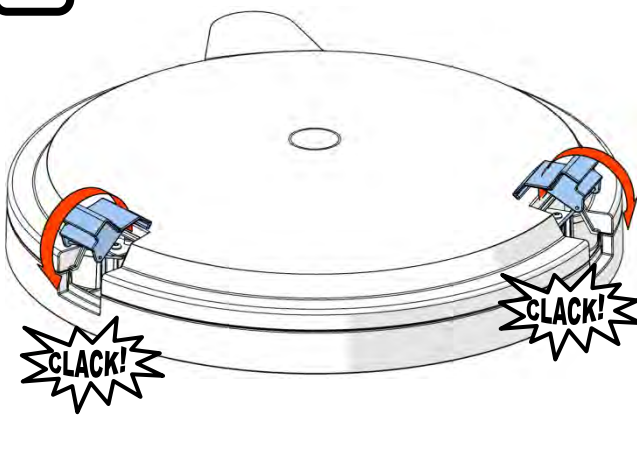


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - B.P. 69 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00 Fax • + 33 (0)3 83 37 16 16 Site • www.eclatec.com


Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 077 632 € - R.C.S. Nancy - B 352 031 843 - N° TVA FR 87 352 031 843
Banque : LCL Nancy - IBAN : FR 73 3000 2073 2500 0006 0765 529 - BIC : CRLYFRPP



2.1

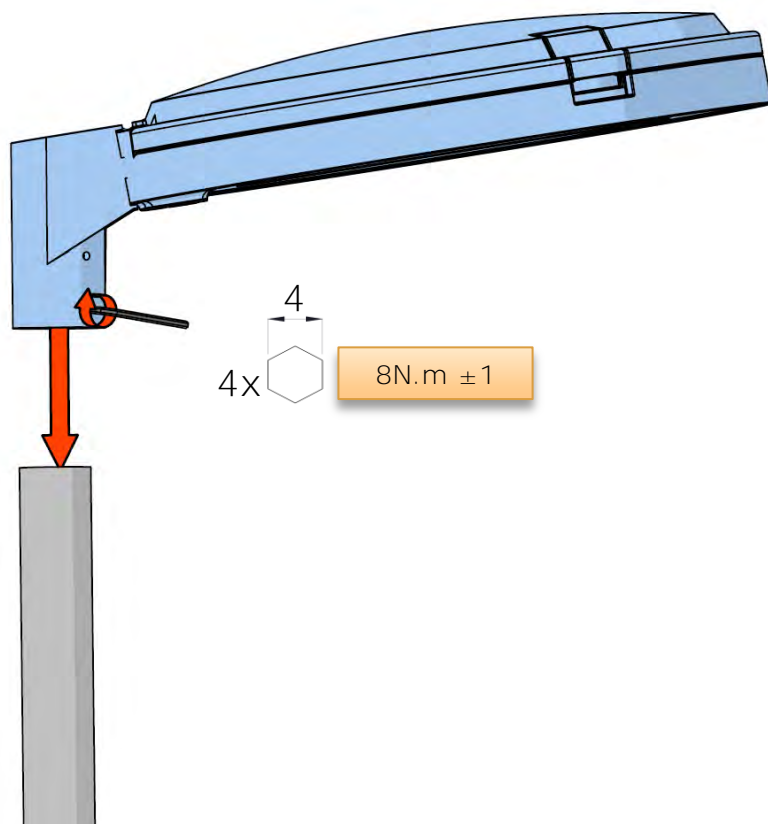

2.2

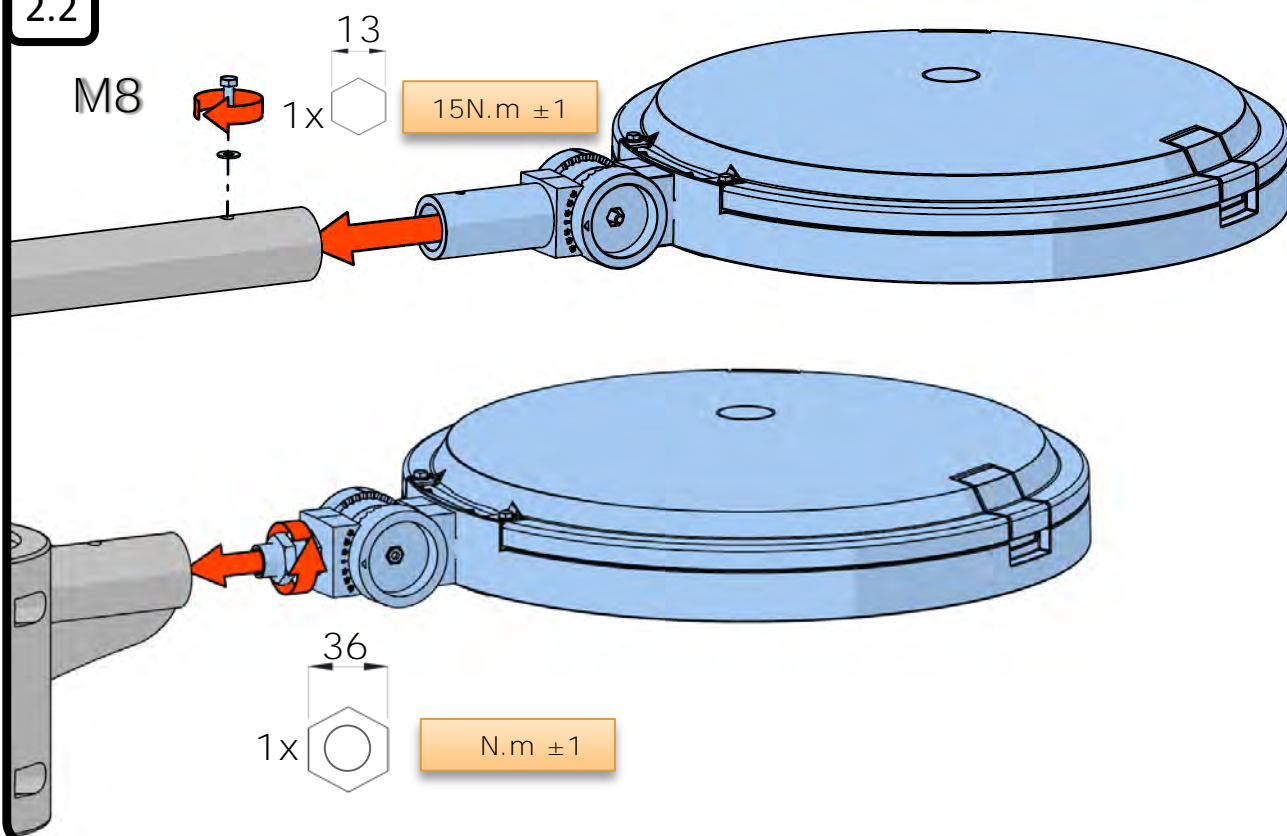

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - B.P. 69 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France

Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00 Fax • + 33 (0)3 83 37 16 16 Site • www.eclatec.com

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 077 632 € - R.C.S. Nancy - B 352 031 843 - N° TVA FR 87 352 031 843
Banque : LCL Nancy - IBAN : FR 73 3000 2073 2500 0006 0765 529 - BIC : CRLYFRPP

